

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ К ПЕРЕДАТЧИКУ TR71 и TR41 ЧЕРЕЗ ПЛАТУ СОПРЯЖЕНИЯ PUPER-AD

1. Контрольная панель включается согласно своей инструкции по инсталляции.
2. В ПРД должен быть вставлен микропроцессор версии 4 (4XXX).
3. В ПРД должна быть замкнута перемычка, находящаяся напротив 17 и 18 выводов микропроцессора.
4. Питание ПРД подключается на АКБ контрольной панели.
5. Кабель RS232 ПРД вставляется в разъем SERIAL платы сопряжения PUPER-AD.
6. Питание платы сопряжения PUPER-AD берется с выхода стабилизатора дополнительного питания контрольной панели, для чего надо соединить терминалы +12V и GND платы сопряжения с терминалами AUX+ и AUX- (COM) контрольной панели соответственно.
7. Терминалы RING и TIP платы сопряжения соединяются с терминалами RING и TIP контрольной панели соответственно.
8. Категорически запрещается соединять корпус (COM) контрольной панели и платы сопряжения с корпусом ПРД (с минусом АКБ).
9. В программе контрольной панели надо задать:
 - коммуникационный формат ADEMCO CONTACT ID (POINT ID);
 - тональный набор номера и номер центрального пульта (одну цифру, чтобы быстрее);
 - задать номер КП (районов);
 - разрешить передачу сообщений на центральный пульт;
 - если необходимо, ввести коды событий (см. инструкцию по программированию).
10. Плата сопряжения контролирует наличие своего питания, и при его пропадании выдает на центральный пульт сообщение о перегрузке источника дополнительного питания контрольной панели.
11. При пропадании контроля за панелью по какой-либо причине (например, вследствие пропадания питания платы сопряжения), ПРД выдает команду об отсутствии контроля панели.

Типичные ошибки :

- НЕ програмируют ID номер панели.
- НЕ задают формат CONTACT ID
- НЕ разрешают передачу на центральный пульт.